Basiswissen

Magnetpulver-Rissprüfung



Prinzip der Magnetpulver-Rissprüfung

Ferromagnetische Werkstoffe (Eisen, Kobalt und Nickel) haben eine deutlich bessere "magnetische Leitfähigkeit" als Luft (bzw. als andere Werkstoffe). Tangential unter der Oberfläche verlaufende Feldlinien treten daher nicht aus dem Werkstück aus, es sei denn, der geradlinige Feldlinienverlauf wird durch einen Riss gestört. Dieses Austreten der Feldlinien wird auch Streufluss genannt und ist der entscheidende Effekt bei der Magnetpulver-Rissprüfung.

An den Austrittsstellen der Feldlinien bilden sich magnetische Pole (Süd- und Nordpol). Feiner eisenhaltiger Staub (Prüfmittel) wird von diesen Polstellen angezogen und festgehalten. Da die Polbereiche größer sind als die Rissbreite, ist die Prüfmittel-Ansammlung besser zu erkennen als der Riss selbst. Die Erkennbarkeit kann durch Einfärben des Prüfmittels (z.B. mit fluoreszierenden Farben) noch verbessert werden.

Grundlegende Formeln und Begriffe:

Magnetische Feldstärke H: H ist das von außen (Luft) angelegte bzw. erregende Feld. Einheit: A/m (bzw. A/cm oder kA/m; 1 kA/m = 1000 A/m = 10 A/cm) alte Einheit: Oerstedt (Oe)

Umrechnung: 1 Oe = 80 A/m bzw. 1 A/m = 0,0126 Oe


Magnetische Induktion B: B ist die magnetische Flussdichte im Material.

Einheit: Tesla (T) $(1 T = 1 Vs/m^2)$ alte Einheit: Gauß (G) Umrechnung: 1 G = 0,0001 T bzw. 1 T = 10.000 G

Zusammenhang zwischen H und B:

 $B = \mu_{r} \mu_{o} H$

 $\mu_0 = \text{magn. Konstante} = 1,257 \ 10^{-6} \ \text{Vs/Am}$ $\mu_r =$ Permeabilität (ohne Einheit); auch: magnetische Leitfähigkeit abhängig vom Stoff und der Magnetisierung μ_r = 50 ... 26000 für ferromagnetische Stoffe $\mu_r \simeq 1$ für alle nicht ferromagnetischen Stoffe

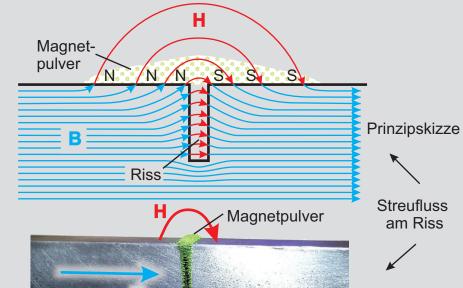


Nachweis von Rissen

Risse lassen sich mit der Magnetpulver-Rissprüfung nur nachweisen, wenn diese den magnetischen Fluss bzw. die magnetische Induktion (B) stören. Zur Rissanzeige trägt nur die von B senkrecht zum Riss wirkende Induktion (B_{soukracht}) bei. Dieser Beitrag ist ausreichend groß, wenn die Rissorientierung und die Richtung der magnetischen Induktion wenigstens einen Winkel von 30° bilden; ideal ist ein Winkel von 90°.

Konsequenz: Um Risse aller Orientierungen zu finden, muss ein Bauteil wenigstens in zwei Richtungen magnetisiert werden.

3-phasiger sinusförmiger


Vollwellen-Gleichstrom

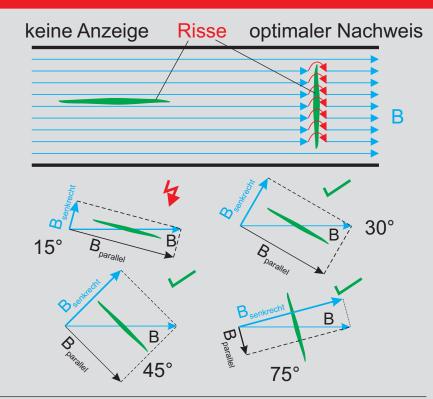

Strom und Magnetismus

Zur Erzeugung von Magnetfeldern wird ausgenutzt, dass um einen stromdurchflossenen Leiter ein magnetisches Feld entsteht.



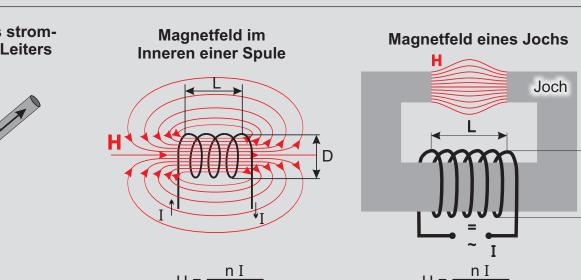

n = Anzahl der Windungen

Stromarten


Die Stromarten lassen sich grob in Gleich- und Wechselstrom klassifizieren.

am Bauteil

Wechselstrom: Aufgrund des Skineffekts bildet sich im Kern des Bauteils keine Magnetisierung aus. Die Magnetisierung nimmt von der Oberfläche ins Innere ab.

Vorteil: gleichmäßigere Feldverteilung bei Querschnittsänderungen, kleinere ungeprüfte Bereiche.

Mit Gleichstrom wird das gesamte Bauteil bis in den Kern aufmagnetisiert. Dies erschwert eine Entmagnetisierung. Gleichstrom wird aus dem Wechselstromnetz durch Gleichrichtung gewonnen. Nur die 3-phasige sinusförmige Vollwellengleichrichtung liefert eine Stromart, die dem Gleichstrom sehr nahe kommt.

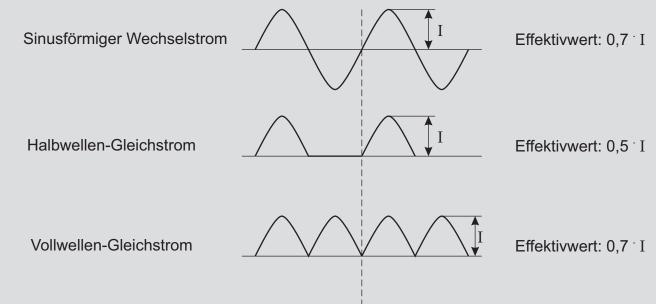


Magnetisierungstechniken

Die Magnetisierungstechniken (bzw. -verfahren) lassen sich in zwei Gruppen unterteilen:


Stromdurchflutungsverfahren: Es wird ein Strom direkt durch das Prüfteil geleitet. Das magnetische Feld, das dieser Strom erzeugt, wird zur Rissprüfung genutzt.

Felddurchflutungsverfahren: Das magnetische Feld wird außerhalb des Bauteils erzeugt und in das Prüfteil eingeleitet.

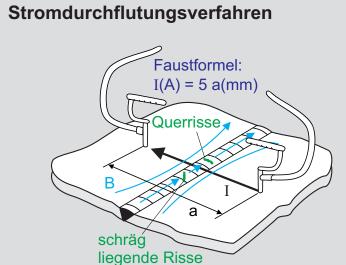

Stromdurchflutung mit Aufsetzelektroden Anzeige von Querrissen (bzgl. der Schweißnaht) und schräg liegenden Rissen

iedoch nicht von Längsrissen.

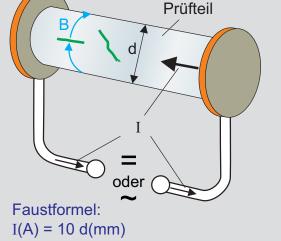


Axiale Stromdurchflutung Anzeige von Längsrissen und schräg liegenden Rissen jedoch nicht von

Querrissen.

Induktionsdurchflutung Nach dem Transformator-

Prinzip wird in einem Hohlkörper (z.B. Ring) ein Strom induziert, der zum Rissnachweis genutzt wird.

Anzeige von umlaufenden Rissen und schräg liegenden Rissen an allen Oberflächen jedoch nicht von axialen und radialen Rissen.

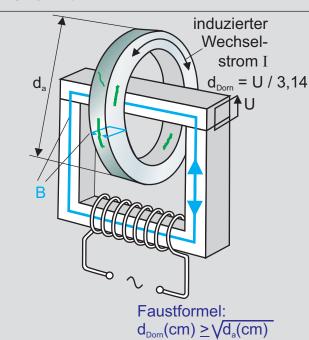

Entmagnetisierung


Zur Entmagnetisierung stehen 3 Verfahren zur Verfügung:

• Erhitzung über die Curietemperatur (T_c): Dies ist eine kaum praktizierte Methode, da diese Temperatur sehr hoch ist (für Stahl:

Effektivwert: ca. 1 I

- **Gegenpol-Entmagnetisierung**: Das Bauteil wird mit einem geeigneten Feld in entgegengesetzter Richtung magnetisiert (Gegenpol), so dass nach dem Ausschalten das äußerlich messbare Feld verschwindet.
- Abnehmendes Wechselfeld: Unter Einhaltung gewisser Randbedingungen ist dies die wirksamste (und meist angewendete) Methode zur Entmagnetisierung. Das abnehmende Wechselfeld kann entweder elektronisch (direkt in der Prüfbank) oder mit Hilfe einer Durchlaufspule (Entmagnetisier-Tunnel) erzeugt werden.


Felddurchflutungsverfahren

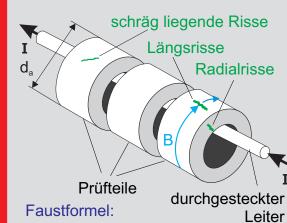

Faustformel: $I(A) = 10 d_a(mm)$

Durchgesteckter Leiter


Anzeige von axialen und radialen Rissen und schräg liegenden Rissen an allen Oberflächen jedoch nicht von umlaufenden Rissen.

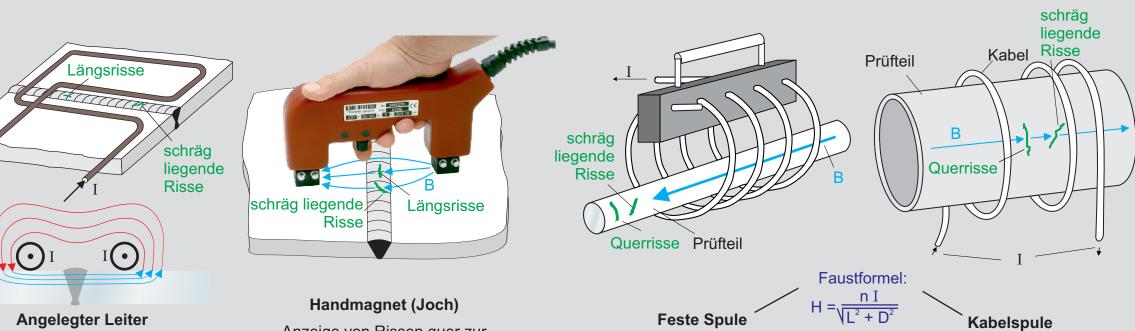


Anzeige von Rissen quer zur Verbindungslinie zwischen den beiden

Polen jedoch nicht von Rissen parallel

zur Verbindungslinie

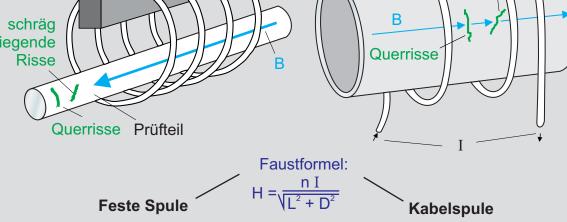


Anzeige von Querrissen und schräg liegenden Rissen jedoch nicht von Längsrissen. induzierter

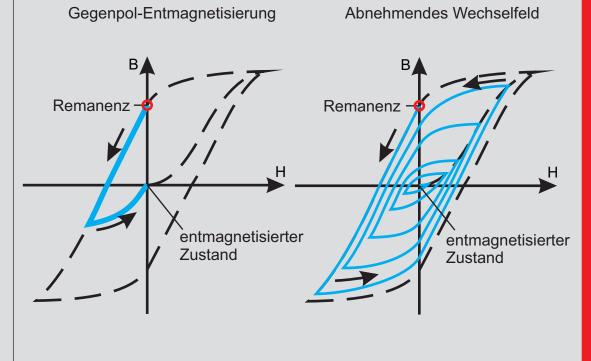

Kombinierte Verfahren

Durch eine Kombination der Strom- und Felddurchflutung ist es möglich, in einem Prüftakt (Prüfschritt) Risse aller Richtungen nachzuweisen. Hierbei ist zu beachten, dass die erregenden Ströme für die Stromund Felddurchflutung entweder

- phasenverschobene Wechselströme sind
- mit unterschiedlichen Stromarten erregt werden (z.B. Gleich- und Wechselstrom)

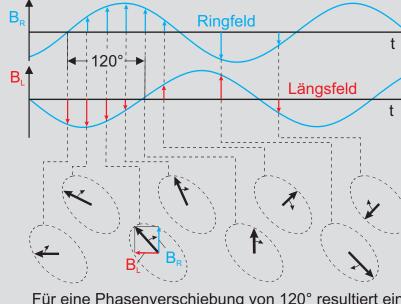

ellipsenförmig umlaufendes Magnetfeld.

Anzeige von Längsrissen (zur

Schweißnaht) und schräg liegenden

Rissen jedoch nicht von Querrissen.


Für eine Phasenverschiebung von 120° resultiert ein

Wechselstrom I elektrische Isolierung elektrische Isolierung allen Oberflächen. Verfahren. phasenverschobene Wechselströme


Anzeige von Querrissen und schräg


liegenden Rissen jedoch nicht von

Längsrissen.

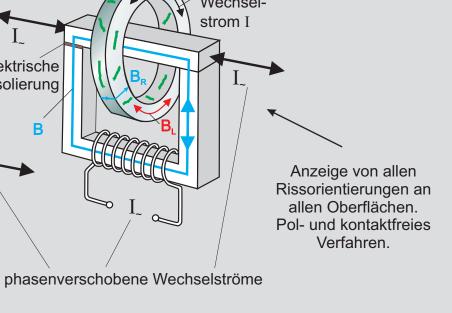

ergeben sich unterschiedliche Geräte-Konzepte.

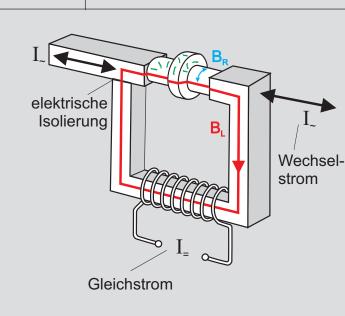

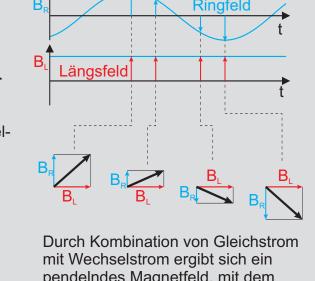

pendelndes Magnetfeld, mit dem Risse aller Richtungen nachweisbar sind.

Kontrollen

Zur Kontrolle des Prüfmittels und auf ausreichende Magnetisierung gibt es unterschiedliche Hilfsmittel. Hierbei gibt es die Möglichkeit das Prüfmittel alleine (MTU-Testkörper,


- FLUXA-Testkörper), die Magnetisierung alleine
- (Feldstärkenmessgerät) oder
- beides zusammen (Berthold-Testkörper)

zu kontrollieren.

In der Norm EN ISO 9934-2 erscheinen nur die Vergleichskörper 1 (MTU-Testkörper) und 2 (ein abgewandelter FLUXA-Testkörper). Diese dienen ausschließlich zur Prüfmittelkontrolle.






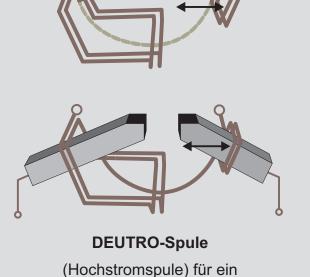


gleichmäßiges Magnetfeld

DEUTROFLUX (Serienmaschinen)

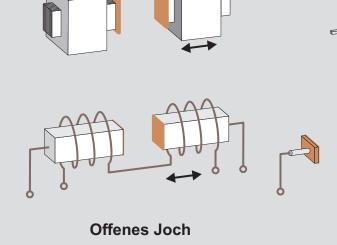

für einen hohen Durchsatz

Geräte-Konzepte: Prüfbänke bieten die Möglichkeit der kombinierten Prüfung. Entsprechend den jeweiligen Aufgaben

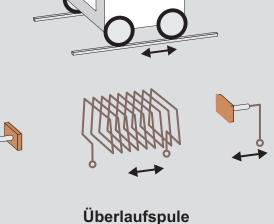

für lange Prüfteile

Wissenswertes

Prüfablauf: Magnetisieren & Bespülen, Nachmagnetisieren, Betrachten

Tangentialfeldstärke: 2 kA/m bis ca. 6,5 kA/m

Restmagnetismus (nach der Prüfung): typisch 0,4 kA/m bis 1,0 kA/m

Betrachtungsbedingungen: Tageslicht-Prüfmittel wenigstens 500 Lux

Fluoreszierende Prüfmittel höchstens 20 Lux (Tageslicht) mindestens 10 W/m² (UV-Licht)


Normen: EN ISO 9934-1: Allgemeine Grundlagen

EN ISO 12707: Begriffe EN ISO 3059: Betrachtungsbedingungen EN 473: Prüfpersonal







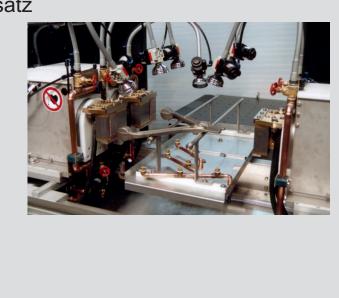

Mehrfacher Kontakt

mit Auswerfer



